

wineo

WERKZEUGE TOOLS

- | | |
|---|---|
| 1: Hohlkehlstützprofil
Supporting strip for hollow profile | 9: Schablone für die Innenecken
Inside corner template |
| 2: Bleistift
Pencil | 10: Säge für Gehrungslade
Saw for mitre box |
| 3: Cutter-Messer
Knife | 11: Klebstoffaufnahmeset
Adhesive application set |
| 4: Lineal
Ruler | 12: Lösemittelfreier Kontaktklebstoff
Solvent-free contact adhesive |
| 5: Gehrungslade für Stützprofil
Mitre box for supporting strip | 13: Fugenhobel für Innenecken und Ansatzfugen
Gouger for inside corners and connecting joints |
| 6: KPU Dichtstoff in passender Farbe
1C-PU sealant in matching colour | 14: Klebstoffpinsel
Adhesive brush |
| 7: Dichtstoffpistole
Sealant gun | 15: Handschweißgerät mit 5 mm Schnellschweißdüse
Hand-held soldering gun with 5 mm quick-acting nozzle |
| 8: wineo Dreieckschablone für den
Entspannungsschnitt
wineo triangular template for relieving
material tension | 16: Passend farblicher wineo Schmelzdraht
wineo soldering wire in matching colour |
| | 17: Mozartabstoßmesser
Mozart hook knife |



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Art. no. 10021475

wineo

wineo
THAT'S FLOORING



PERFECT FIT ZUBEHÖR ACCESSORIES

FLASH COVING

GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL



PURLINE Bioboden Rolle ist ein hochwertiger, elastischer Bodenbelag auf Polyurethan-Basis in unterschiedlichen Formaten und Optiken. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Spezifikationen in unseren Produktkollaktionen.

Wichtige allgemeine Informationen:

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit des gelieferten Produktes, zugeschnittene oder verlegte Ware kann nachträglich nicht mehr reklamiert werden. Grundsätzlich garantieren wir Ihnen chargengleiche Ware pro Lieferung. Für das Verlegen von PURLINE Bioboden gelten die einschlägigen, nationalen Normen und Richtlinien, technischen Verweise sowie die anerkannten Regeln des Fachs. In Deutschland sind insbesondere folgende Richtlinien zu beachten:

- VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
- DIN 18 299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“
- DIN 18560 Mindestanforderungen an Estriche Teil 1
- Hinweis: Abweichend zur DIN 18560 empfehlen wir bei CA-Heizestrich eine maximale Restfeuchte $\leq 0,3$ %CM
- DIN 18202 „Maßtoleranzen im Hochbau“ Tabelle 3 Zeile 4
- BEB Merkblatt: „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen“, Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“ zu beachten
- Nicht unterkellerte Räume (Erdreich berührende Untergründe) müssen bauseitig gemäß DIN 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 4: “Abdichtungen gegen Bodenfeuchte“ gegen aufsteigende Feuchte abgedichtet sein.
- Merkblatt TKB-7 „Kleben von PVC-Bodenbelägen“.
- Sanitär – Heizung – Klima ZV Merkblatt: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“

Österreich: ÖNORM B2232 „Estricharbeiten-Werkvertragsnorm“ / ÖNORM B 2236 „Klebearbeiten für Bodenbeläge- Werkvertragsnorm“ / DIN 18 202 „Maßtoleranzen im Hochbau“.
Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche im Innenbereich) / SIA Norm 253 (Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz).

Hinweis:

Der Bodenleger hat vor der Verlegung des Bodenbelages die Verlegereife des Unterbodens zu prüfen und ggf. Bedenken anzumelden. Insbesondere bei:

- größeren Unebenheiten
- nicht genügend trockenem Untergrund
- nicht genügend fester, zu poröser und zu rauer Oberfläche des Untergrundes
- verunreinigter Oberfläche des Untergrundes, z.B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste
- unrichtiger Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes im Verhältnis zur Höhenlage anschließender Bauteile
- ungeeigneter Temperatur des Untergrundes
- ungeeignetem Raumklima
- fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
- fehlendem Überstand des Randdämmstreifens
- fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
- fehlendem Fugenplan

Um Unebenheiten auszugleichen und einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund zu erhalten, wird das Auftragen einer geeigneten Ausgleichsmasse in ausreichender Schichtdicke mittels Rakeltechnik empfohlen. Bitte beachten Sie die Hinweise der Bauhilfsstofflieferanten. Bei der Klebung von PURLINE Bioboden Rolle auf Fußbodenheizungen ist neben der VOB DIN 18365 auch die EN 1264-2 (Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung Teil 2) zu berücksichtigen. Die Oberflächentemperatur sollte 27°C dauerhaft nicht übersteigen.

Akklimatisierung:

PURLINE Bioboden Rolle und Verlegehilfsstoffe sollten mindestens 24 Stunden vor Verlegung aufrecht stehend in den zu verlegenden Räumen bei nachfolgenden Voraussetzungen akklimatisiert werden!

Raumklimatische Voraussetzungen:

- Lufttemperatur im Raum > 18°C (aber nicht mehr als 26°C)
- Bodentemperatur > 15°C (nicht mehr als 22°C)
- Relative Luftfeuchtigkeit < 65%

Es ist sicherzustellen, dass während der Akklimatisierung sowie der Abbindephase des Klebstoffs gleichbleibende raumklimatische Bedingungen vorliegen. Das oben genannte Raumklima ist mindestens 72 Std. vor, während und nach der Klebung des Belages aufrechtzuerhalten.



PURLINE is a high quality, elastic floor covering based on polyurethane in various formats and looks. Please find more detailed information from the technical specifications in our product collections.

Important general information:

Please check for yourself that the product supplied has been faultlessly processed, as claims cannot be subsequently made for trimmed or in-stalled goods. As a matter of principle, we guarantee you that products will be delivered from the same batch each time. For installing PURLINE, the applicable standards, national guidelines, technical references and the acknowledged rule of the trade apply.

Note:

The floorer must report any concerns during his check before installing the floor covering. Particularly in the case of:

- significant unevenness
- insufficiently dry substrate,
- a substrate surface which is not solid enough, too porous or too rough,
- a contaminated substrate surface, e.g. due to oil, wax, lacquers, paint residues,
- incorrect substrate surface elevation with regard to the elevation of subsequent components,
- unsuitable substrate temperature,
- unsuitable indoor climate,
- lack of heating protocol in heated floor constructions,
- lack of insulation strip protrusion,
- lack of measurement point markings in heated floor constructions,
- lack of joint plan.

In order to level off uneven patches and achieve an evenly absorbent sub-strate, the application of a sufficiently thick layer of a suitable levelling compound is recommended. Please observe the instructions of the building material suppliers. When gluing PURLINE on underfloor heating systems, EN 1264-2 (underfloor heating systems and components) should be taken into account besides VOB DIN 18365. The surface temperature should not exceed 27°C permanently.










Acclimatisation:

PURLINE organic flooring for gluing should be left to acclimatise for at least 24 hours before installing it in the areas, taking the following requirements into account!

Indoor climate conditions:

- Room air temperature > 18°C and no more than 26°C
- Floor temperature should be at least 15°C and no more than 22°C
- Relative humidity < 65%

During acclimatisation and the adhesive setting stage, you must ensure that consistent indoor climate conditions are present. The indoor climate described above must be maintained for at least 72 hours before, during and after gluing the flooring.

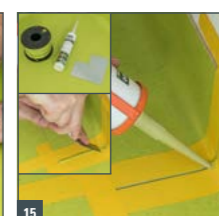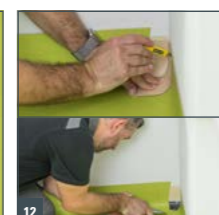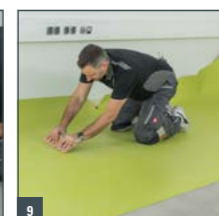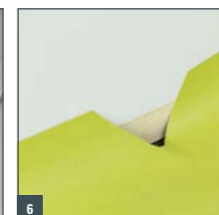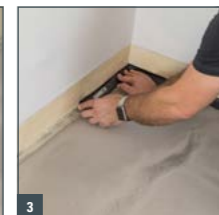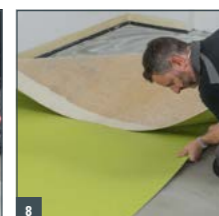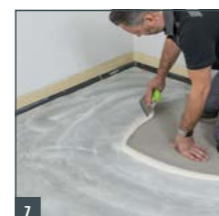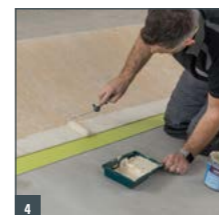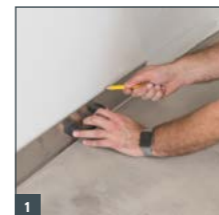

- 1: Anzeichnen Höhe der Hohlkehlsockelleiste.
Mark the height of the skirting board.
- 2: Auftragen des lösemittelfreien Kontaktklebstoffs auf Wand und Stützprofil.
Apply solvent-free contact adhesive to wall and supporting strip.
- 3: Ankleben Stützprofil
Press supporting strip onto wall.
- 4: Bahnenware ausrollen und längsseitlich zurückschlagen. Lösemittelfreien Kontaktklebstoff in vorgesehener Hohlkehllhöhe auftragen.
Unroll the sheet and fold back the long side. Apply solvent-free contact adhesive up to the marked height of the hollow profile.
- 5: Spannungsschnitt für spätere Umschlagkante ca. in der Mitte der Längsseite anhand der wineo Dreiecksschablone durchführen. Belagsstück zur späteren Verwendung aufbewahren.
Use the wineo template to cut out a triangle more or less in the middle of the long side to relieve material tension when you subsequently fold up the edge. Keep the cutout piece to use later.
- 6: Durch den Spannungsschnitt bricht die Ware nicht beim zurückschlagen.
This cut relieves tension and stops the material from breaking when you fold it back.
- 7: Klebstoff auf dem Untergrund auftragen.
Apply adhesive to the substrate.
- 8: Belag nach kurzer Ablüfzeit in das Klebstoffbett einlegen und darauf achten, dass sich der Belag beim Einlegen nicht verschiebt.
Wait a short while before laying the flooring in the adhesive bed. Make sure it doesn't move during installation.
- 9: Belag sorgfältig anreiben und anschließend anwalzen.
Rub the flooring carefully, then roll over it.
- 10: Spannungsschnitt für Innenecke durchführen und darauf achten, dass der Belag nicht einreißt.
Make a cutout for the inside corner to relieve material tension. Make sure the flooring doesn't tear.
- 11: Vorbereitung Einsatzstück für Innenecke.
Prepare the cutout piece for the inside corner.
- 12: Geschnittenes Einsatzstück als Schablone für Innenecke benutzen.
Use the cutout piece as a template for the inside corner.
- 13: Einsetzen der Innenecke.
Glue the inside corner in place.
- 14: Einsetzen des Dreiecksbelagstücks im Spannungsschnitt an der Längsseite.
Glue the triangular piece into the cutout on the long side.
- 15: Anschließend Abdichtung der Fugen mit passenden 1KPU Dichtstoff und Überschüssigen Dichtstoff entfernen.
Then use suitable 1C-PU sealant to seal all joints. Remove excess sealant.